




# NAVODILA ZA UPORABO PEČ NA DRVA

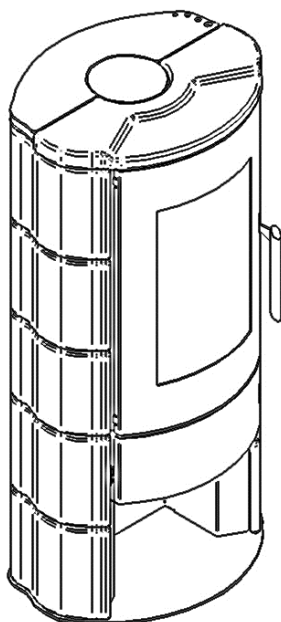

8KW

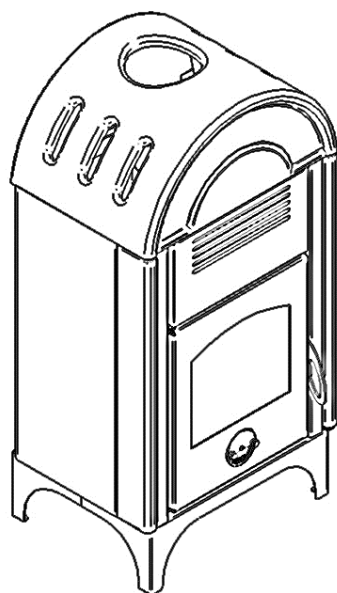

8.5KW

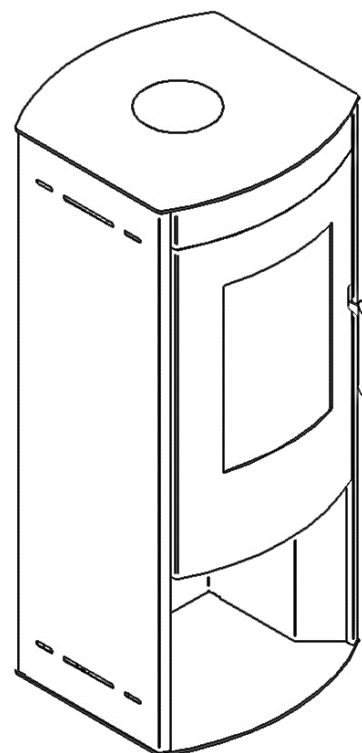

12.5KW



**STAMPAGGI**

01. VARNOSTNA OBVESTILA .....	2
02. SPLOŠNI VARNOSTNI PREDPISI .....	3
03. DIMNIK .....	5
04. ZUNANJI DIMNIK .....	8
05. VLEK .....	9
06. UČINKOVITOST PEČI .....	10
07. GORIVO .....	11
08. NAVODILA ZA MONTAŽO .....	12
08.1 PEČI NA TESNENJE .....	12
08.2 NAVODILA .....	12
09. UPORABA PEČI .....	14
09.1 PRIŽIG .....	14
09.2 IZGOREVANJE .....	15
10. TABLICA PODATKOV .....	17
11. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE .....	18
11.1 PREDPOSTAVK.....	18
11.2 PULIZIA GIORNALIERA.....	18
11.3 ODGOVORNOST PROIZVAJALCA .....	18
12. NEPRAVILNO DELOVANJE IN MOŽNE REŠITVE .....	19
13. POTRDILO O MONTAŽI IN TESTIRANJU .....	20
14. LETNI PLAN VZDRŽEVANJA .....	22
15. CERTIFIKAT GARANCIJE .....	23

## 01. VARNOSTNA OBVESTILA

Peči so zgrajene v skladu s standardom EN13240 (peči na drva) EN 14785 (peči na pelete) EN 12815 (kuhinje in peči na drva), uporablja se visoko kakovostni in material, ki ne onesnažuje okolja. Da bi Vašo peč uporabili na najboljši način Vam priporočamo, da sledite navodilom v tem priročniku.

Pred uporabo in katerim koli posegom vzdrževanja natančno preberite ta priročnik.

Namen Eva Stampaggi je, da zagotovi čim več informacij in tako zagotovi varnejšo uporabo ter prepreči škodo osebam, stvarjem ali samim delom peči.

Vsaka peč je podvržena notranjemu testiranju pred odpremo, zato je možno, da se v peči nahajajo ostanki.

SHRANITE PRIROČNIK ZA BODOČA POSVETOVANJA  
ZA KATEROKOLI POTREBO SE OBRNITE NA  
POOBlašČENEGA PRODAJALCA

- Namestitev in priključitev peči lahko opravi samo specializirani tehnik, ki je dolžan dosledno upoštevati evropske (UNI 10683) in državne standarde, lokalne pravilnike in navodila za namestitev v kompletu s pečjo. Poleg tega mora montažo izvesti pooblaščen osebje ter strokovno usposobljeno za vrsto dela, ki je predvideno.
- Sežiganje odpadkov, še zlasti plastičnega materiala, škodi peči in dimni tuljavi, poleg tega pa je prepovedano z zakonom o varovanju pred emisijami škodljivih snovi.
- Nikoli ne uporabljajte alkohola, bencina ali drugih visoko vnetljivih tekočin za prižig ognja ali podnetili medtem, ko peč deluje.
- V peč ne nalagajte večje količine goriva glede na količino navedeno v priročniku.
- Izdelka ne spreminjajte.
- Ne uporabljajte aparata z odprtimi vratci ali razbitimi stekli.
- Aparata ne uporabljajte za sušenje perila, površino za naslanjanje ali stopnice, itd.
- Peči ne montirajte v spalnico ali kopalnico.

Družba Eva Stampaggi S.r.l. ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbe oseb ali predmetov, ki bi bile posledica neupoštevanja zgornjih opozoril in ne odgovarja za izdelke, ki niso nameščeni v skladu z veljavno zakonodajo.

## 02. SPLOŠNI VARNOSTNI PREDPISI

- Peč uporabljajte samo za namene opisane v tem priročniku. Kakršna drugačna ne priporočena uporaba s strani proizvajalca lahko privede do požara ali škode osebam.
- Ta izdelek ni igrača. Otroke je potrebno primerno nadzorovati, da bi se prepričali, da se ne igrajo z aparatom.
- Naprava ni namenjena osebam z zmanjšanimi psihofizičnimi ali senzoričnimi sposobnostmi, oziroma osebam brez potrebnih izkušenj in znanja, razen če jih ni ustrezno podučila, usposobila ali zagotovila primeren nadzor oseba, odgovorna za njihovo varnost.
- V nobenem primeru ne zaprite odprtine za vhod zraka za izgorevanje in izhod dima.
- **POZOR! Brez ustreznih varoval SE NE DOTIKAJTE VRAT GORIŠČA, STEKLA, ROČAJA ALI CEVI DIMNKA MED NJEGOVIM DELOVANJE: med izgorevanjem se razvijajo se visoke temperature, ki pregrejejo te dele!**
- Vnetljive predmete, kot so pohištvo, blazine, posteljnina, papir obleka, zavese in drugo naj bodo na razdalji najmanj 1.5 m od sprednje in 40 cm od stranske ali zadnje strani peči.
- Peči ne uporabljajte v prašnem okolju ali v prisotnosti vnetljivih hlapov (kot na primer v delavnici ali garaži).
- Nevarnost požara, če je med delovanjem peč pokrita ali v stiku z **vnetljivim** materialom vključno z zavesami, zastori, odejami itd. **IZDELEK NAJ BO ODDALJEN D TEH MATERIALOV.**
- Peč ima na notranji strani dele, ki lahko privedejo do loka ali isker. Ne sme se uporabljati na območju, ki so lahko nevarni, kot na primer področja s tveganjem požara, eksplozije, polnem kemijskih snovi ali v okolju z nasičeno vlago.
- Aparata ne uporabljajte v neposredni bližini kopalne kadi, tuša, umivalnika ali bazena.
- Aparata ne postavite pod vtičnico; ne uporabljajte na prostem.
- Ne poskušajte popraviti, razstaviti ali spremeniti aparata. Aparat ne vsebuje delov ki jih lahko popravi uporabnik.
- **POZOR! Ta peč deluje izključno na drva; NE UPORABLJAJTE GORIVA DRUGAČNEGA OD DRV: katero koli drugačno gorivo bo med izgorevanjem povzročilo okvaro ali nepravilno delovanje aparata.**
- **Drva hranite na svežem in suhem prostoru: če hranite drva na premrzlem ali vlažnem prostoru lahko zmanjša termično moč peči.**
- **O vsakem prižigu očistite kurišče.**
- Kurišče naj bo zaprto, razen med postopkom polnjenja ali odstranjevanjem ostankov izgorevanja, da bi se izognili uhajanju dima.
- Aparata ne uporabljajte za sežiganje smeti ali na kateri drugi način kot tistega, za katerega je bil zasnovan.
- Ne uporabljajte tekočega goriva.
- Aparata ne spreminjajte na katerikoli nepooblaščen način.
- Uporabljajte samo originalne rezervne dele, ki jih priporoča proizvajalec.
- Drva naj bodo dolga največ 250mm za peči na 8kW, ter 330 mm za peči na 12.5kW, z najvišjo vlažnostjo 8%;
- Pomembno je, da se peč prevaža v skladu z varnostnimi predpisi ter, da se izogibamo nevarnim premikom ali udarcem, ker lahko povzročijo škodo na ploščicah, kamnih ali strukturi.
- Kovinska konstrukcija je obdelana z barvo za visoke temperature. Med prvim prižigom je možno, da izhajajo neprijetne vonjave, ki izhajajo iz barve kovinskih delov, ki se suši: to ne predstavlja nobene nevarnosti in je dovolj, da se prezračí prostor. Barva po prvih nekaj prižigov doseže maksimalno odpornost ter končne kemijsko fizikalne lastnosti.
- **POZOR!** Ker je peč namenjena ogrevanju, so nekatere površine zelo tople. Zato vam priporočamo največjo pozornost med njenim delovanjem:


### KO JE PEČ PRIŽGANA:

- nikoli ne odprite vratc;
- ne dotikajte se stekla vratc, ker je izredno vroče;
- Ne dovolite otrokom, da se približajo;
- Ne dotikajte se dimne cevi;
- V kurišče ne vlivajte nobene tekočine;
- ne izvajajte nobenega vzdrževanja dokler peč ni hladna;
- ne izvajajte nobenega posega brez kvalificiranega osebja;
- spoštujte in sledite vsem navodilom, ki se nahajajo v tem priročniku.



### 03. DIMNA TULJAVA

Dimnik je ključni element za dobro delovanje peči. Najboljši so iz jekla (nerjavečega ali pokritega z aluminijem) zaradi kakovosti materialov, odpornosti, trajanja, enostavnega čiščenja in vzdrževanja.



- Za lažjo povezavo togega dimnika iz jekla priporočamo uporabo primernih teleskopskih spojev ki, poleg olajšanega dela, kompenzirajo termično dilatacijo tako v kurišču kot v samem dimniku.
- Priporočamo vam, da blokirate dimnik na terminal peči s silikonom odpornim na visoke temperature (1000°C). V primeru, da se usta obstoječega dimnika ne nahaja navpično nad izhodom kurišča, se jih lahko poveže s pomočjo primernega poševnega spoja. Naklon glede na navpičnico naj ne bo nikoli večji od 45° ter ne sme imeti ozka grla.
- V primeru prehoda skozi podstrešja ovijte dimnik z izolacijskim materialom debeline 10 cm.
- Nujno potrebno je, da izolirate dimnik po celotni dolžini. Izolacija omogoča ohranjanje visoke temperature dimov, kar optimizira vleko; izogibanje kondenzacije in zmanjšanje nalaganja neizgorelih delcev na stene dimnika. Iz tega razloga uporabljajte primerni izolacijski material (stekleno volno, keramična vlakna, negorljivi material razreda A1).
- Dimnik mora biti neprepusten za atmosferske vplive ter se je potrebno izogibati številnim spremembam smeri.
- Ni dovoljena uporaba fleksibilnih in raztegljivih kovinskih cevi.

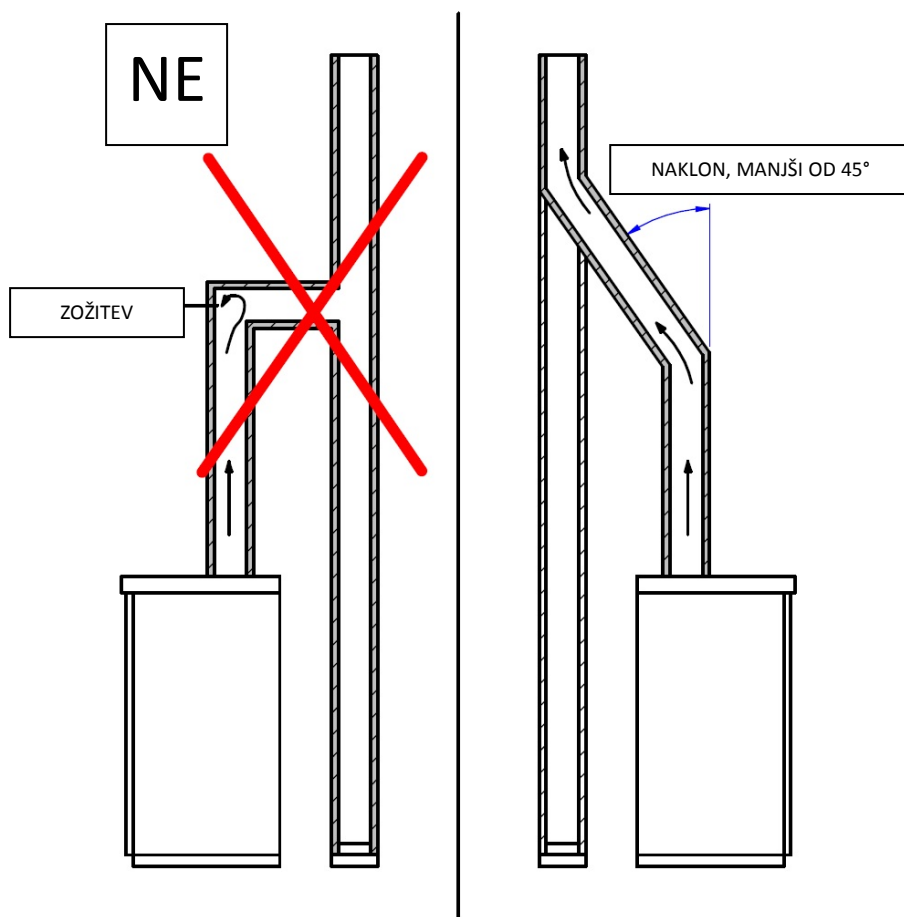

OBSTOJEČI DIMNIK (TRADICIONALEN)

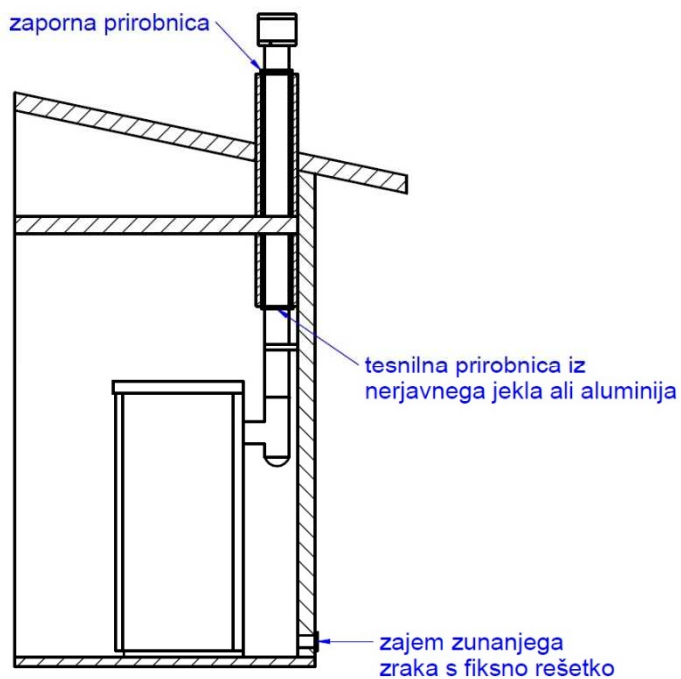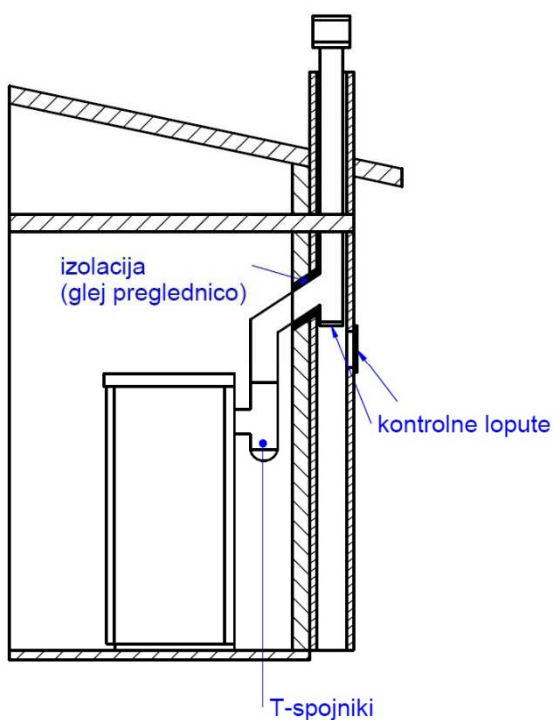


ZUNANJI DIMNIK

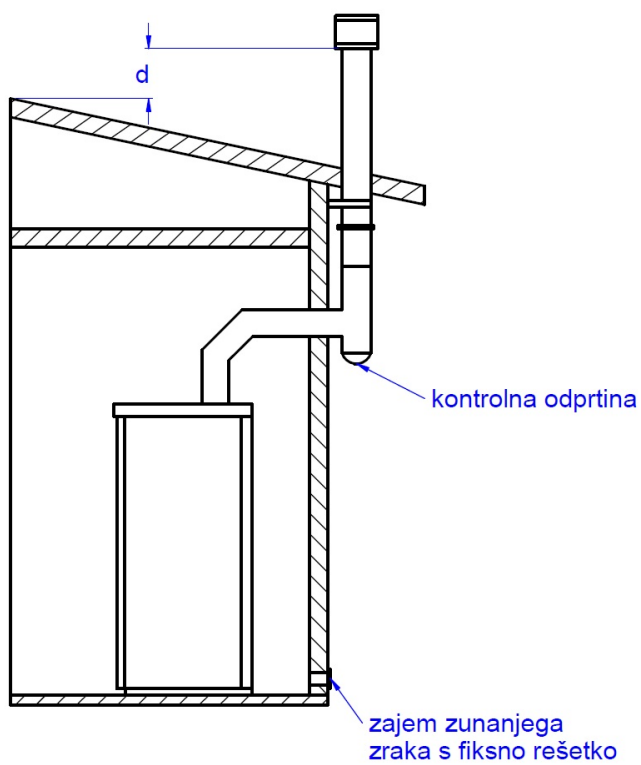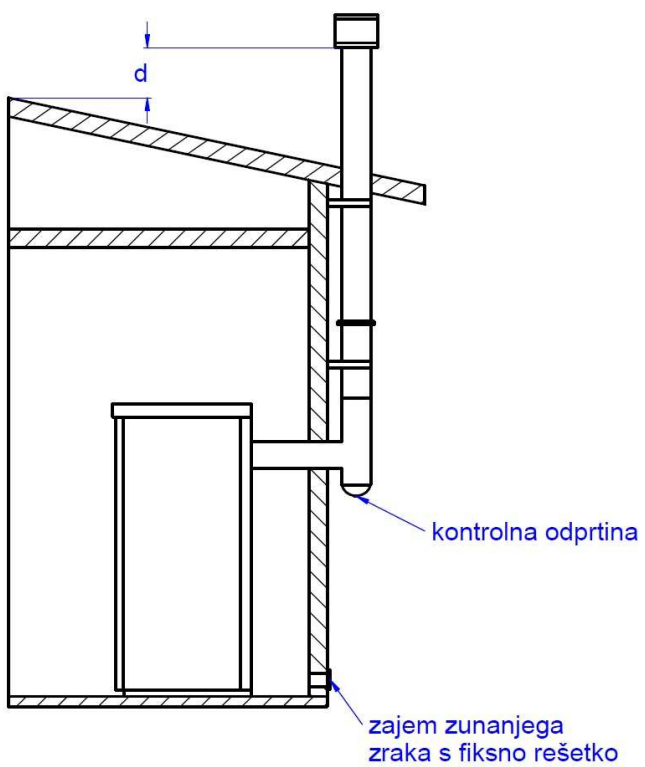


### VSTE DIMNIKA:


Primeri dimnika:

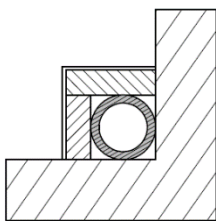


Dimnik iz jekla z dvojno komoro izolirano z materialom odpornim do 400°C. Optimalni izkoristek.

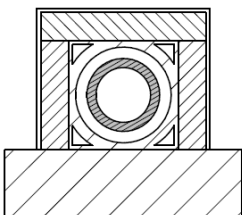

Dimnik iz glinenih elementov z dvojno komoro ter zunanjo preobleko iz lahkega betona. Optimalni izkoristek.

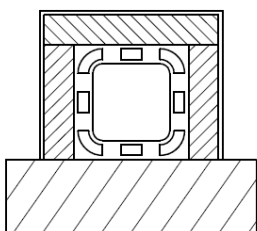

Tradicionalni dimnik iz gline z dvojno steno. Optimalni izkoristek.

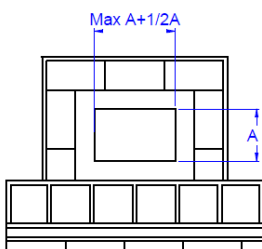

Izogibajte se dimnikom s pravokotnim notranjim prerezom in odnosom med krajšo in daljšo stranico večjim od 1.5. Povprečen izkoristek.


### NEPRAVILNA MONTAŽA

Izpustne cevi dimov se ne smejo nikoli montirati tako, da dim izhaja naravnost vodoravno ali vodoravno navzdol.



## 04. DIMNIK

Pravilna namestitve dimnika omogoča optimizacijo delovanja peči. Zunanji dimnik proti vetru naj bo sestavljen iz številnih elementov tako, da je seštevek njihovih premerov vsaj dvojen od dimne cevi. Zunanji dimnik naj bo postavljen tako, da preseže vrh strehe za vsaj 150 cm ter da je v polnem vetru.

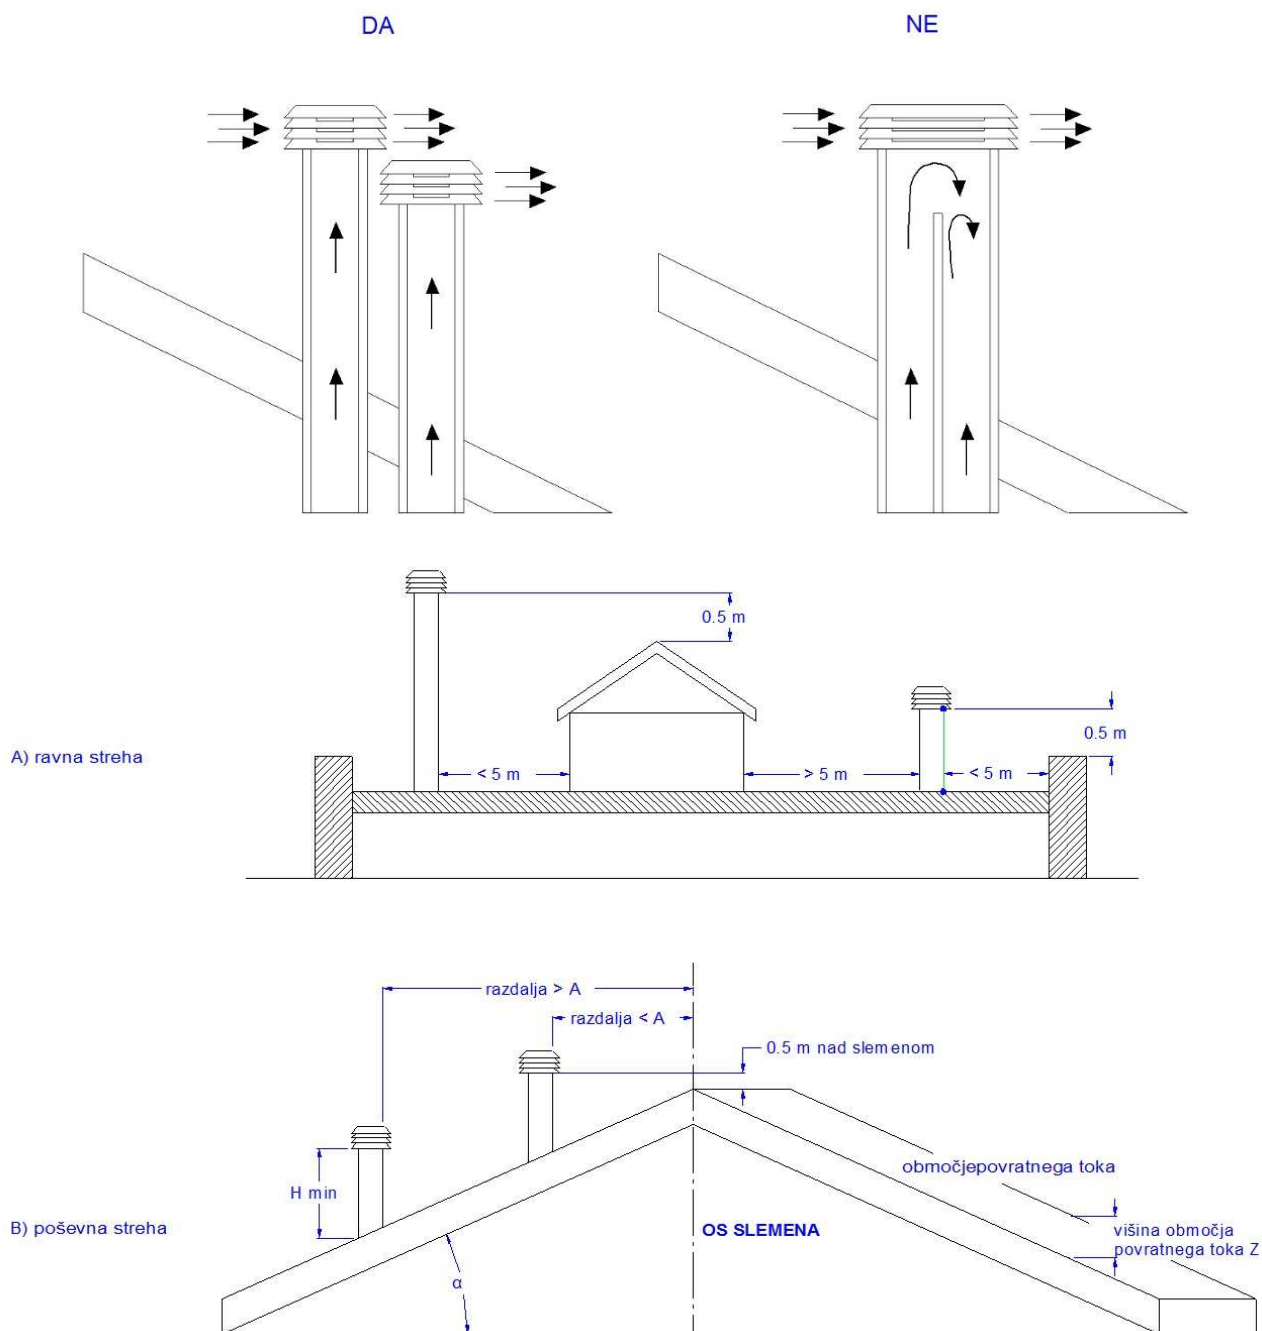

Naklon strehe $\alpha$ [°]	Vodoravna širina območja refluksa osi vrha strehe A [m]	Minimalna višina izhoda strehe $H_{min} = Z + 0,50m$	Višina območja refluksa Z [m]
15	1,85	1,00	0,50
30	1,50	1,30	0,80
45	1,30	2,00	1,50
60	1,20	2,60	2,10

## 05. VLEKA DIMOV

Izgorevalni plini se segrevajo, povečajo prostornino ter posledično nižjo gostoto glede na hladnejši zrak okoli.

Ta razlika v temperaturi med zunanostjo in notranostjo dimne cevi povzroči znižan pritisk, imenovan toplotna depresija, ki je tem večja, tem višja je dimna cev ter tem višja temperatura.

Vlek dimnika mora premagati vse upore dimnega tokokroga tako, da se dimi v notranjosti peči med izgorevanjem sesajo in razpršijo v atmosfero skozi izpustni vod ter samo dimno cevjo. Obstajajo različni meteorološki vplivi, ki vplivajo na delovanje dimne cevi; dež, megla, sneg, višina, vendar je najpomembnejši veter, ki lahko povzroči poleg termične depresije tudi dinamično depresijo.

Delovanje vetra se spreminja glede na to ali gre za veter, ki se dviga, vodoraven ali, ki se spušča.

- Dvigajoči se veter vedno vpliva tako, da poveča depresijo in posledično vlek.
- Vodoravni veter poviša depresijo, če je zunanji dimnik pravilno nameščen.
- Spuščajoči se veter vedno vpliva tako, da zmanjša depresijo, včasih jo celo obrne.

Prevelik vlek povzroči pregretje izgorevanja ter posledično izgubo učinkovitosti peči.

Del izgorevalnih plinov skupaj z delci izgorevanja se sesajo v dimno cev preden izgorijo ter tako zmanjšajo učinkovitost peči, povišajo porabo goriva ter povzročijo izpust dimov, ki onesnažujejo.

Hkrati pa zaradi visoke temperature goriva, ki se razvije zaradi prevelike količine kisika, prihaja do pospešene obrabe zgorevalne komore.

Zaradi premajhnega vleka pa je zgorevanje počasnejše, peč se ohladi, pride lahko tudi do vračanja dima v prostor, kjer stoji peč, do manjšega izkoristka le-te ter do nevarnih strjenih oblog v dimniški tuljavi.

Da bi se izognili pretiranemu vleku je primerno uporabiti:

-blažilnik



-regulator vleka



## 06. UČINKOVITOST PEČI

Paradoksalno je zaradi peči z visokim izkoristkom dimnik bolj obremenjen.

Dobro delovanje dimnika je namreč odvisno od naraščanja temperature v njegovi notranjosti kot posledica prehoda zgorevalnih plinov skozenj.

Učinkovitost peči določa njena kapaciteta prenašanja večine toplote v okolico, ki ga ogreva: posledično višja učinkovitost peči pomeni, da so dimi izgorevanja bolj "hladni", ter nižji je "vlek".


Tradicionalni dimnik, nenatančne izgradnje in izolacije, deluje dosti bolje za tradicionalne odprte kamine ali s pečjo slabše kakovosti, kjer se večino toplote izgubi z dimom.

Zato nakup učinkovite peči pogosto pomeni, da moramo poseči tudi na dimnik, čeprav je že prisoten zaradi starejših namestitev, ter ga moramo bolje izolirati. Če peč ne greje ali se dimi je vedno vzrok slab vlek.

Najpogostejša napaka je, da se peč poveže na obstoječi dimnik ter se pusti, da ta isti služi tudi stari napeljavi. Na ta način sta dve namestitvi na izgorevanje trdnih goriv povezani z isto dimno cevjo, kar je napačno in nevarno.

Če se obe napeljavi uporabljata istočasno, je skupna obremenitev dimov izgorevanja prevelika za obstoječi premer dimnika, kar povzroči povratek dima; če se uporablja ena sama peč, toplota dimov izgorevanja povzroči vlek dimnika, kateri bo pa vlek tudi hladen zrak iz napeljave, ki ne dela, ter tako ohladil dim, kar bo prekinilo vlek.

Če sta obe napeljavi postavljeni na različnih nivojih imajo, poleg opisanih težav, tudi možnost pojava vezanih posod, kar lahko privede do neenakomernega in nepredvidljivega prehoda dima.

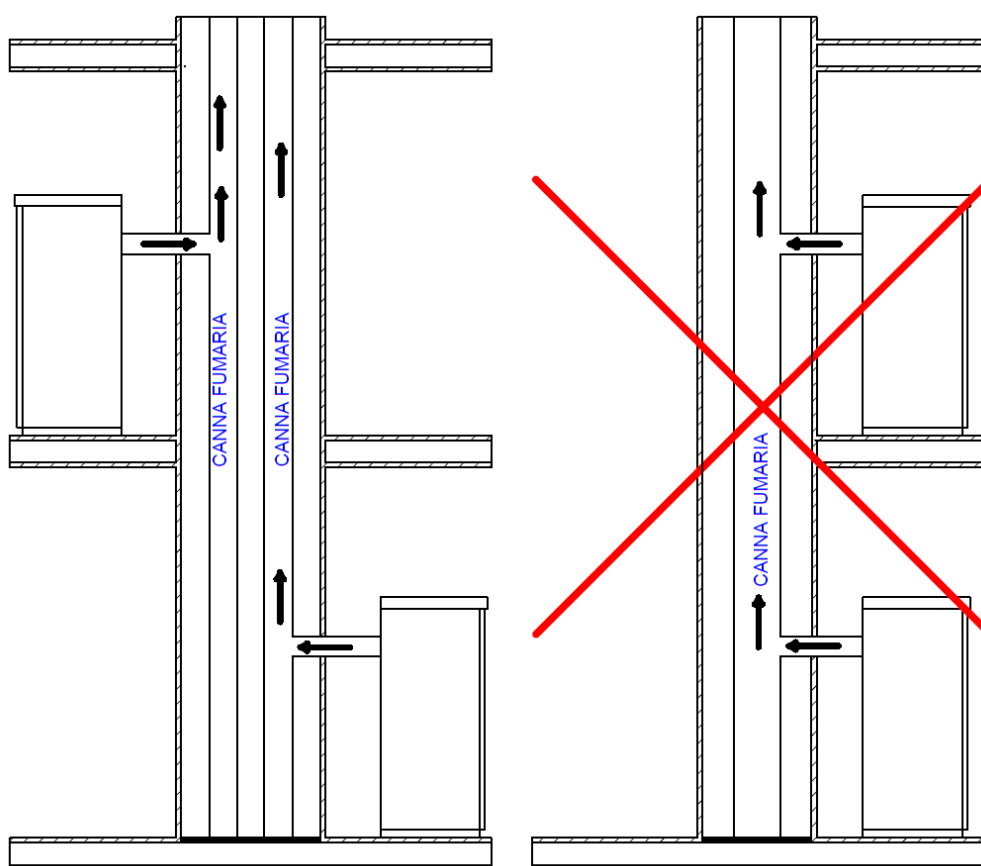

## 07. GORIVO

Da bi dobili dobro učinkovitost, morajo biti drva suha, ker dajo manj dima, manj saj ter ogljikovega monoksida. Suha drva so najboljša izbira in omogočajo največji iztržek peči. Vedno nasekajte drva, da hitreje izgubijo vlago: več vode vsebujejo, več toplote potrebujejo, da zagorijo; to je toplota, ki se odstrani tvojemu dobremu počutju.

Glede na kg teže za vsak kubični meter, se drva delijo na "mehka drva" in "trda drva".

"Mehka drva" (300- 350 kg/m<sup>3</sup>, na primer smreka, bor, topol, jelša, kostanj, vrba) hitreje izgorevajo ter proizvajajo višje temperature, zato so najprimernejša za prižig peči, vendar zahtevajo pogosto nalaganje peči. "Mehka drva" dajo tudi več kreozota, zato je potrebno bolj pogosto očistiti dimnik.

"Trda drva" (350- 400 kg/m<sup>3</sup>, nr. brest, črnika, bukev, jesen,) počasneje izgorevajo ter proizvajajo manj toplote, vendar za daljši čas, zato se raje uporablja za gretje.

V pogledu gretja se drva delijo na:

- Odlične kakovosti: hrast, jesen, bukev, javor.
- Srednje kakovosti: kostanj, breza in jelša
- Zadovoljiva kakovost: lipa, topol in vrba

### GRELNA MOČ

Grelna moč drv je torej odvisna od gostote različnih vrst drv kot od stopnje vlage. Posledično je odvisna tudi moč peči in kotlov. Odvisno od vlažnosti, se lahko izrazi kot:

% vlage	Grelna moč kcal/kg
15%	3490
20%	3250
25%	3010
30%	2780
35%	2450
40%	2300

V povprečju, za dobro dozorel les, velja grelna moč 3200 kcal/kg.

## 08.1 HERMETIČNA PEČ NA DRVA


Hermetično telo peči na drva je na voljo za moči 8 in 12.5 kW. Te peči jemljejo zrak za izgorevanje in čiščenje stekla neposredno iz zunanosti, ne iz prostora, v katerem je nameščena, če so pravilno povezane z sesalno cevjo, se ne troši kisik iz prostora. Z uporabo koaksialnih cevi se bo vhodni zrak segrel, kar bo prispevalo k boljšemu izgorevanju in manjši emisiji. Idealne za pasivne hiše, zagotavljajo največje udobje ob nizkih stroških.

## 08.2 NAVODILA

Preden začnete z nameščanjem morate upoštevati sledeča navodila.

Izberite dokončno mesto, kamor boste namestili peč ter:

- Izberite kje bo izhod izgorevalnih dimov če zadaj ali zgoraj.
- Poskrbite za povezavo z dimnikom za izpust dima.
- Poskrbite za dovod zraka iz zunanosti (izgorevalni zrak) in preverite njegovo prisotnost: zrak morate loviti iz prostega lokala (ne kjer obstajajo ventilatorji za ekstrakcijo ali hlajenje) ali od zunaj.
- Postavite peč na tla v položaj, ki je najbolj primeren za njeno priključitev na dimno tuljavo, ter v bližini odzračevalne odprtine.
- Peč morate namestiti na tla s primerno nosilnostjo. V primeru, da trenutna zmogljivost podlage ne zadošča temu pogoju, je potrebno tla pred namestitvijo peči ustrezno pripraviti (npr. plošča za porazdelitev obremenitve).
- Vse ploskve in predmete, ki bi se lahko v primeru prekomerne izpostavljenosti vročini vneli, je treba zaščititi. Lesena tla ali tla iz vnetljivega materiala morate zaščititi z negorljivim materialom (na primer: pločevina debeline 4 mm ali iz steklene keramike).
- Peč mora biti nameščena tako, da je z vseh strani lahko dostopna za čiščenje same peči, priključkov na dimno tuljavo ter dimnika.
- Peč mora biti priključena na samostojno dimno tuljavo, ki je ne uporablja nobena druga naprava.
- Peč med svojim delovanjem porabi določeno količino zraka iz prostora, v katerem je postavljena, ta zrak je treba nadoknaditi s pomočjo zračnika za dovod svežega zraka v prostor. Zračnik je treba izdelati v višini cevi, ki se nahaja na hrbtni strani peči. Ko je peč prižgana lahko v prostoru tvori podpritisk, zato v istem prostoru ne smejo biti prisotne naprave z odprtim plamenom.
- Odprtino za dovod zraka ( $\varnothing$  80mm) izdelajte na zunanji steni ali na steni, ki meji na sosednji prostor, v katerem je že izdelan zračnik za dovod zunanjega zraka ( $\varnothing$  80mm); v takem primeru sosednji prostor ne sme biti spalnica ali kopalnica, oziroma prostor, v katerem obstaja nevarnost požara, kot na primer shramba, garaža, skladišča vnetljivih materialov ipd. Položaj zračnika mora biti izbran tako, da bo vedno neoviran tako z zunanje kot tudi z notranje strani, sam zračnik pa mora biti zaščiten z mrežo, kovinsko rešetko ali drugo ustrezno zaščito, ki pa ne sme zmanjšati površine preseka zračnika. Za povezavo z zunanjim zračnikom je potrebno razbiti predhodno narezane del na spodnji zadnji strani peči ter povezati cevi s primernim tesnilom na priključek.
- Pri nameščanju peči v prostore, kjer bo obdana z vnetljivimi snovmi (na primer pohištvo, lesene obloge ipd.), je treba upoštevati naslednje razdalje:  
**“Oglejte si tablico s podatki o peči”.**
- **Peč z 8,5 kW nima priključka za vnos zgorevalnega zraka.**
- Poleg upoštevanja ustreznih varnostnih razdalj je priporočljivo namestiti toplotno odporne, ognjevarne izolacijske plošče (kamena volna, porobeton ipd.).

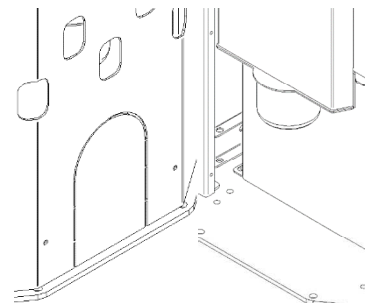

Priporočamo vam:

Promasil 1000

Klasifikacijska temperatura: 1000 °C

Gostota: 245 kg/m<sup>3</sup>

Krčenje pri referenčni temperaturi, 12 ur: 1,3/1000 °C %

Hladna tlačna trdnost: 1,4 MPa

Upogibna trdnost: 0,5 MPa

Toplotni razteznostni koeficient: 5,4x10<sup>-6</sup> m/mK

Specifična toplota: 1,03 KJ/kgK

Toplotna prevodnost pri srednji izmerjeni temperaturi:

200 °C → 0,07 W/mK

400 °C → 0,10 W/mK

600 °C → 0,14 W/mK

800 °C → 0,17 W/mK

Debelina: 40 mm

## 08. NAVODILA ZA MONTAŽO

Razpakiranje peči: pazite, da ne poškodujete proizvod med razpakiranjem.


Preverite nogice peči in jih nastavite tako, da je peč stabilna.

Peč namestite tako, da se vrata in morebitna vratca ne dotikajo sten.

Ko ste povezali peč na dovod izgorevalnega zraka povežite spoj na dimno tuljavo.

**POZOR:** peči do 8 Kw e 12,5 Kw je potrebno namestiti z najmanj 1 metrom cevi  $\varnothing 150$  s certifikatom po standardu EN 1856-2.

Cevi, ki se uporabljajo za izpustne dime morajo biti primerni za peči na drva: iz barvanega jekla ali nerjavečega jekla, premera 150 mm, s posebnimi tesnili.

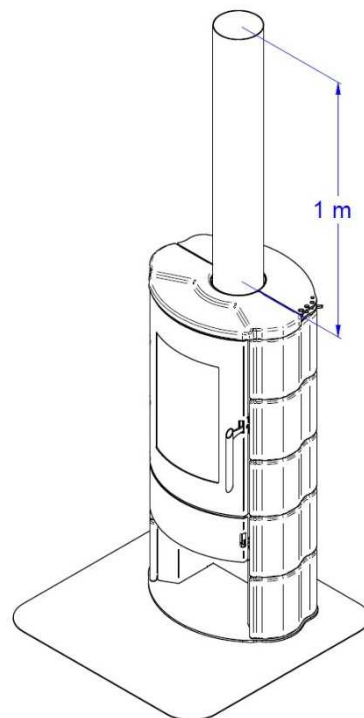

Peč na 8,5 kW ima premer izpustne cevi 120 mm. Sledite istim zgoraj navedenim navodilom.

### LASTNOSTI PEČI ZA PRAVILNO DIMENZIONIRANJE DIMNE TULJAVE

Peč na 8 kW ima sledeče značilnosti:

Vlek dimne tuljave: 12 Pa

Temperatura dimnih plinov 212 °C

Masa toka dima: 6,1 g/s

Peč na 8,5 kW ima sledeče značilnosti:

Vlek dimne tuljave: 10 Pa

Temperatura dimnih plinov 357 °C

Masa toka dima: 5,49 g/s

Peč na 12,5 kW ima sledeče značilnosti:

Vlek dimne tuljave: 12 Pa

Temperatura dimnih plinov 274 °C

Masa toka dima: 8,1 g/s

### 09.1 PRIŽIG

Da bi prižgali peč potrebujete manjše kose lesa (suhega) in po možnosti ekološke snovi za prižig. Odprite glavno in sekundarno zračno loputo z ustreznimi vzvodi in postavite drva, kot je prikazano na sliki. Ko ste postavili drva, postavite snov za prižig pod drva in ga prižgite. Zaprite vrata in počakajte, da ogenj zaneti drva, nato zaprite glavno zračno loputo. Dober prižig je zelo odvisen od vleka dimne tuljave: če je prižiganje oteženo, bo dimna tuljava ostala hladna in ne bo imela priporočen vleka, zato bo potrebno več časa, dokler peč se peč ne ustali na delovni režim. V tem primeru vam priporočamo, da odprete predal za pepel in pustite rahlo odprta prednja vrata.



#### POZOR:

Niko li ne uporabljajte tekočih vnetljivih snovi, da bi prižgali drva. Poleg tega, po tem, ko ste prižgali peč, ne pozabite zapreti glavno zračno loputo. Če glavne zračne lopute ne zaprete, lahko pride do pregretja peči in loma sestavnih delov. Poleg tega je lahko barva še sveža in lahko nastajajo močne neprijetne vonjave. Zato vam priporočamo, da je ob prvem prižigu prostor dobro prezračen. Odprite vrata in okna tako, da se ustvari zračni preprih, ki bo očistil prostor dima.

Poleg tega je možno, da se proizvod rahlo deformira, saj je zgrajen iz jekla, pri tem se slišijo rahli zvoki in škripanje. To je povsem normalno in se ne smatra kot napaka.

### 09.2 IZGOREVANJE

Za najboljše izgorevanje sledite sledečim parametrom:

	Peč 8 kw	Peč 8,5 kw	Peč 12,5 kw
Količina drv (kg/h)	1,9	2	2,9
Glavni zračnik	Zaprto	½ odprt	Zaprto
Stranski zračnik	Skoraj odprt (80%)	/	Odprt
Razmak polnjenja (min)	45	45	45
Dolžina drv (cm)	25	25	33
Vlek (Pa)	12	10	12

Ko se enkrat peč prižge in pride na režim, bo možno nastaviti izgorevanje preko stranskega zračnika, ki se nahaja na zgornji strani peči. Desna ročka deluje enako kot leva. Ko obrnemo ročko v smeri urinega kazalca zapremo zrak za zgorevanje, medtem, ko ga odpremo z vrtenjem v smeri proti urinemu kazalcu.



Za peči 8,5 kW ni mogoče prilagoditi izgorevanje s stransko zračno loputo, ker ni prisotna. Edini način, na kateri prilagajamo zrak je, da uporabimo glavno zračno loputo na prednji strani peči.



Ko nalagamo drva je dobro, da odpremo stransko zračno loputo (NE GLAVNO), rahlo odpremo prednja vrata tako, da v peč vstopi kisik, naložimo drva in zapremo vrata ognjišča. Priporočljivo je tudi, da ko nalagamo drva na gorišču ni živega ognja, ker glede na učinkovitost dimne tuljave lahko dim živega ognja vstopi v prostor. Zato je priporočljivo nalagati drva, ko je na ognjišču samo žerjavica.




### POZOR:

- V peč ne nalagajte večje količine goriva glede na količino navedeno v predhodnih navodilih.
- Ne ugašajte ognja tako, da zaprete zračne odprtine v prostoru.
- Ne puščajte odprte glavne zračne lopute (v peči 8 kW in 12kW) med običajnim delovanjem, tako se bo ste izognili pregretja aparata in posledično deformacijo ali škodo na drugih predmetih, kot na primer steklu.
- Ne puščajte odprtih vrat ognjišča.
- Uporabljajte primerna varovala pri nalaganju drv: med delovanjem je ročica vrat ognjišča lahko zelo vroča.
- Če je žerjavica ugasnjena priporočamo ponovni prižig z manjšimi lesenimi drvi tako, da se razvije ogenj. Če se to ne zgodi, se lahko v izgorevalni komori tvorijo plini in v skrajnem primeru, eksplozija.
- Vaša naloga je, da poiščete pravilni način za prižiganje in primerno količino zraka (z nastavitvijo zračnih loput) tako, da vaša peč pravilno deluje glede na značilnosti dimne tuljave in drv.
- Zgorevalna komora je grajena iz materiala, ki se imenuje vermikulit. Čeprav je odporen vam priporočamo, da med nalaganjem drv ne mečete notri. Lom zaradi neprimerne obnašanja uporabnika pri nalaganju drv ni pokrit z garancijo.
- S časom je vseeno možno, da se v vermikulitu tvorijo manjše razpoke. To je povsem normalno in ne vpliva na pravilno delovanje peči.



Žerjavica

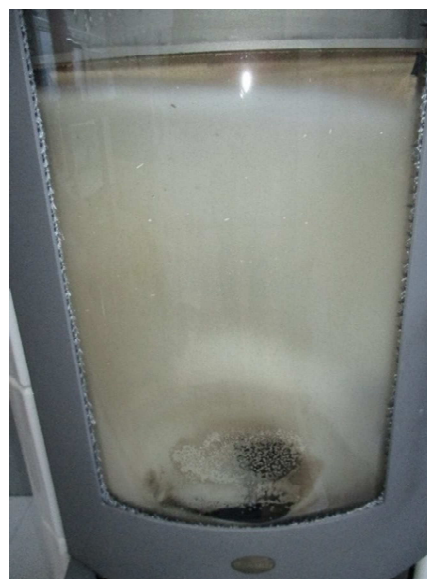

Poškodovano steklo

## 10. TABLICA PODATKOV

		<b>Potenza Bruciata</b> <b>Puissance brulee</b> <b>Burnt power</b> <b>Potencia quemada</b>	massima/maximale maxim/máxima	<b>8,1 kW</b>
		<b>Potenza resa in riscaldamento</b> <b>Puissance chauffee</b> <b>Heating capacity</b> <b>Potencia suministrada al entorno</b>	massima/maximale maxim/máxima	<b>7,0 kW</b>
Tipo/Type/Type/Typo: EV SL 6		CO misurato (al 13% di O) a potenza CO mesure (avec 13% di O) a puissance CO measured (13% of O) power CO medido (a 13% de O) con la potencia	massima/maximale maxim/máxima	<b>0,06 %</b>
Modello/Model/Model/Modelo: STUFE 7KW				
Norma/Norme/Norms/Normas: EN 13240		Rendimento misurato a potenza Rendement mesure a puissance Performance measured power Rendimiento medido con la potencia	massima/maximale maxim/máxima	<b>86,0 %</b>
Distanza minima da materiali infiammabili. Distance minimale materiaux inflammables. Minimum distance from flammable materials. Distancia mínima de materiales inflamables.		Questo apparecchio non può essere utilizzato in canna condivisa Ce dispositif ne peut pas être utilisé sur conduit multiple This device can not be used on a shared chimney Este dispositivo no se puede utilizar en chimenea compartida		
 R= 400 mm B= 400 mm L= 400 mm		Questo apparecchio è idoneo alla combustione intermittente Ce dispositif est adapté pour la combustion discontinue This device is suitable for discontinuous burning Este dispositivo es adecuado para quemar en discontinuo		
Leggere e seguire le istruzioni d'uso. Lire et suivre les instructions du manuel utilisateur. Read and follow the operating instructions. Leer y seguir las instrucciones.		Usare solo i combustibili raccomandati. Utiliser uniquement le combustible recommandé. Use only recommended fuels. Use sólo los combustibles recomendados.		

		<b>Potenza bruciata</b> <b>Puissance brulee</b> <b>Burnt power</b> <b>Potencia quemada</b>	massima/maximale maxim/máxima	<b>12,6 kW</b>
		<b>Potenza resa in riscaldamento</b> <b>Puissance chauffee</b> <b>Heating capacity</b> <b>Potencia suministrada al entorno</b>	massima/maximale maxim/máxima	<b>10,5 kW</b>
Tipo/Type/Type/Typo: EV SL 10		CO misurato (al 13% di O) a potenza CO mesure (avec 13% di O) a puissance CO measured (13% of O) power CO medido (a 13% de O) con la potencia	massima/maximale maxim/máxima	<b>0,03 %</b>
Modello/Model/Model/Modelo: S LEGNA 10 KW		CO misurato (al 13% di O) a potenza CO mesure (avec 13% di O) a puissance CO measured (13% of O) power CO medido (a 13% de O) con la potencia	minima/minimale minimum/minima	<b>0,11 %</b>
Norma/Norme/Norms/Normas: EN 13240		Rendimento misurato a potenza Rendement mesure a puissance Performance measured power Rendimiento medido con la potencia	massima/maximale maxim/máxima	<b>83,5%</b>
Distanza minima da materiali infiammabili. Distance minimale materiaux inflammables. Minimum distance from flammable materials. Distancia mínima de materiales inflamables.		Questo apparecchio non può essere utilizzato in canna condivisa Ce dispositif ne peut pas être utilisé sur conduit multiple This device can not be used on a shared chimney Este dispositivo no se puede utilizar en chimenea compartida		
 R= 400 mm B= 400 mm L= 400 mm		Questo apparecchio è idoneo alla combustione intermittente Ce dispositif est adapté pour la combustion discontinue This device is suitable for discontinuous burning Este dispositivo es adecuado para quemar en discontinuo		
Leggere e seguire le istruzioni d'uso. Lire et suivre les instructions du manuel utilisateur. Read and follow the operating instructions. Leer y seguir las instrucciones.		Usare solo i combustibili raccomandati. Utiliser uniquement le combustible recommandé. Use only recommended fuels. Use sólo los combustibles recomendados.		

		<b>Potenza Bruciata</b> <b>Puissance brulee</b> <b>Burnt power</b> <b>Potencia quemada</b>	massima/maximale maxim/máxima	<b>8,5 kW</b>
		<b>Potenza resa in riscaldamento</b> <b>Puissance chauffee</b> <b>Heating capacity</b> <b>Potencia suministrada al entorno</b>	massima/maximale maxim/máxima	<b>6,5 kW</b>
Modello/Model/Model/Modelo: S LEGNA 8,5 KW		CO misurato (al 13% di O) a potenza CO mesure (avec 13% di O) a puissance CO measured (13% of O) power CO medido (a 13% de O) con la potencia	massima/maximale maxim/máxima	<b>0,34 %</b>
Norma/Norme/Norms/Normas: EN 13240		Rendimento misurato a potenza Rendement mesure a puissance Performance measured power Rendimiento medido con la potencia	massima/maximale maxim/máxima	<b>75,0 %</b>
Distanza minima da materiali infiammabili. Distance minimale materiaux inflammables. Minimum distance from flammable materials. Distancia mínima de materiales inflamables.		Questo apparecchio non può essere utilizzato in canna condivisa Ce dispositif ne peut pas être utilisé sur conduit multiple This device can not be used on a shared chimney Este dispositivo no se puede utilizar en chimenea compartida		
 R= 300 mm B= 200 mm L= 300 mm		Questo apparecchio è idoneo alla combustione intermittente Ce dispositif est adapté pour la combustion discontinue This device is suitable for discontinuous burning Este dispositivo es adecuado para quemar en discontinuo		
Leggere e seguire le istruzioni d'uso. Lire et suivre les instructions du manuel utilisateur. Read and follow the operating instructions. Leer y seguir las instrucciones.		Usare solo i combustibili raccomandati. Utiliser uniquement le combustible recommandé. Use only recommended fuels. Use sólo los combustibles recomendados.		

### 11.1 PREDPOSTAVKE

Čiščenje peči na pelete je enostavno, a mora biti pogosto, da zagotovite kar največji izkoristek in pravilno delovanje.

Priporočljivo je, da peč redno vzdržuje pooblaščen tehnik.

Ne pozabite tudi na sezonsko čiščenje, ki ga je treba opraviti na začetku kurilne sezone; v poletnem času bi se lahko namreč v peči in ceveh nabrali nesnaga in tujki, ki bi ovirali nemoteni prehod dimnih plinov (na primer ptičja gnezda).

Ni redkost, da v prvih hladnih in vetrovnih dneh pride do požarov v dimnikih, ki jim botrujejo obloge iz prejšnjih kurilnih sezon; hkrati z željo, da do njih nikoli ne pride, vam v nadaljevanju navajamo nekaj nasvetov za takšno situacijo:

- **Takoj zaprite dovod zraka v dimnik;**
- **Za gašenje ognja in žerjavice uporabite mivko ali mečite nanj grobo sol, nikoli vode;**
- **Odstranite predmete in pohištvo čimdlje od razbeljene dimne cevi.**

**TUDI ZA PREPREČEVANJE TOVRSTNIH SITUACIJ JE REDNO LETNO ČIŠČENJE DIMNE TULJAVE OSNOVNEGA POMENA TAKO, DA SE ODSTRANIJO NASLAGE ALI MOREBITNA GNEZDA ALI OVIRE.**

### 11.2 VSAKODNEVNO ČIŠČENJE

Med vsakodnevnim čiščenjem mora biti peč popolnoma hladna:

- Izpraznite predal za pepel: s sesalcem ali tak, da ga odvržete v odpadke.
- Posesajte izgorevalno komoro: pazite, da ni ostankov prižgane žerjavice. V tem primeru se sesalec lahko vžge.
- Odstranite pepel, ki se nalaga na kurišču in okoli vratc.
- Steklo očistite z vlažno krpo ali s žogo mokrega časopisnega papirja, ki jo potopimo v pepel. Če postopek izvajamo ko je peč topla lahko pride do loma stekla.

**POZOR: ZA ČIŠČENJE ZUNANJIH POVRŠIN PEČI UPORABLJAJTE SAMO SUHO KRPO NE UPORABLJAJTE GROBIH MATERIALOV ALO PROIZVODOV, KI LAHKO NAČNEJO ALI POBELIJO POVRŠINE.**

### 11.3 ODGOVORNOST PROIZVAJALCA

Proizvajalec ne prevzema nobene kazenske in/ali civilne, posredne in/ali neposredne odgovornosti zaradi:

- neupoštevanja navodil, ki jih vsebujejo navodila za uporabo.
- nepooblaščenih sprememb in popravil naprave.
- neustrezne uporabe in/ali uporabi, ki ni v skladu z varnostnimi predpisi.
- vgradnje naprave, ki ni v skladu z zakoni in z varnostnimi predpisi v veljavi v državi, kjer se naprava uporablja.
- pomanjkljivega vzdrževanja.
- uporabe neoriginalnih nadomestnih delov ali takih, ki ne ustrezajo modelu peči.

## 12. NEPRAVILNO DELOVANJE IN MOŽNE REŠITVE

- Peč ne greje: preveč vlažna drva ali slabe kakovosti, nezadostni vlek dimnika.
- Peč greje preveč: preveč vleka dimnika, zamenjajte tesnila na vratih ali predalu.
- Spodnja rešetka je blokirana: preverite rešetko, da ni prisotnih žeblicev ali zataknenih drv.
- Zatemnjeno steklo: preveč vlažna drva ali slabe kakovosti: nezadostni vlek, nezadostni izgorevalni zrak, zračna loputa je zaprta prezgodaj.

### 13. POTRDILO O MONTAŽI IN TESTIRANJU

#### POTRDILO O MONTAŽI IN TESTIRANJU

KUPEC: \_\_\_\_\_

Žig prodajalca:

ULICA: \_\_\_\_\_

MESTO: \_\_\_\_\_

Žig monterja:

POŠTNA ŠTEVILKA: \_\_\_\_\_

PROVINCA: \_\_\_\_\_

Ime: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_

Priimek: \_\_\_\_\_

Datum dobave: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_ PŠ.: \_\_\_\_\_

Dostavni dokument: \_\_\_\_\_

Kraj: \_\_\_\_\_

Model aparata: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Serijska številka: \_\_\_\_\_ Leto: \_\_\_\_\_

Kupec izjavlja ob zaključeni montaži aparata, da so dela izvedena po najboljši delovni praksi in v skladu z navodili v tem priročniku. Poleg tega izjavlja, da je seznanjen z odličnim delovanjem in da ima potrebno znanje za primerno uporabo in nego in vzdrževanje aparata.

Podpis KUPCA

Podpis PRODAJALCA / MONTERJA



#### Kopija za prodajalca ali monterja

#### POTRDILO O MONTAŽI IN TESTIRANJU

KUPEC: \_\_\_\_\_

Žig prodajalca:

ULICA: \_\_\_\_\_

MESTO: \_\_\_\_\_

Žig monterja:

POŠTNA ŠTEVILKA: \_\_\_\_\_

PROVINCA: \_\_\_\_\_

Ime: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_

Priimek: \_\_\_\_\_

Datum dobave: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_ PŠ.: \_\_\_\_\_

Dostavni dokument: \_\_\_\_\_

Kraj: \_\_\_\_\_

Model aparata: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Serijska številka: \_\_\_\_\_ Leto: \_\_\_\_\_

Kupec izjavlja ob zaključeni montaži aparata, da so dela izvedena po najboljši delovni praksi in v skladu z navodili v tem priročniku. Poleg tega izjavlja, da je seznanjen z odličnim delovanjem in da ima potrebno znanje za primerno uporabo in nego in vzdrževanje aparata.

Podpis KUPCA

Podpis PRODAJALCA / MONTERJA

## 14. LETNI PLAN VZDRŽEVANJA

Datum prvega vzdrževanja \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

( Pečat Center Tehnične Podpore, sledi CTP )

Datum drugega vzdrževanja \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

( Pečat CTP )

Datum tretjega vzdrževanja \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

( Pečat CTP )

## 15. CERTIFIKAT GARANCIJE

Čestitamo vam ob nakupu izdelka Eva Stampaggi in se zahvaljujemo za opravljeno izbiro.

### Garancijski pogoji

Garancijski rok je dve leti, če je kupec izdelka fizična oseba (Zakonski odlok št. 24 z dne 2-2-2002) in eno leto, če se račun za izdelek izda podjetju ali podjetniku (obvezanec za DDV).

Ker v poslovnih razmerjih uradno potrdilo o prodaji (račun) predstavlja osnovo za začetek veljavnosti garancije za izdelek, taisti določa tudi dejanski rok trajanja garancije.

### Garancija se uveljavlja na naslednji način:

Za poprodajno pomoč je zadolžen naš tržni oddelek, na katerega se lahko obrnete s klicem na tel. številko 0438.35469 ali z dopisom na elektronsko pošto [info@evacalor.it](mailto:info@evacalor.it)

Naše osebje vam je na razpolago za informacije o tehničnih težavah, vgradnji in vzdrževanju naprave.

V primeru, da težave s telefonskim pogovorom ni mogoče odpraviti, bo naše osebje o njej obvestilo uporabniku najbližji center tehnične podpore, ki bo interveniral v petih delovnih dneh.

V primeru zamenjave delov velja garancijski rok izdelka do rednega izteka; garancija se v tem primeru ne podaljša.

Za obdobje nedelovanja izdelka zaradi potrebnih popravil se ne prizna nikakršna odškodnina.

V primeru zamenjave izdelka se proizvajalec obveže, da bo izdelek posredoval prodajalcu, ki bo poskrbel za zamenjavo pri končnem uporabniku na enak način, kot se je opravila prodaja izdelka.

Ta garancija velja na italijanskem ozemlju; v primeru prodaje ali vgradnje na tujem mora garancijo priznati distributer, prisoten v državi prodaje in vgradnje izdelka.

Garancija zajema popravilo ali menjavo okvarjenih elementov, sestavnih delov ali celotnega izdelka po naši presoji.

### Če potrebujete tehnično pomoč, imejte obvezno pri roki naslednje podatke:

- Serijsko številko izdelka
- Model peči
- Datum nakupa
- Prodajno mesto

## 15. CERTIFIKAT GARANCIJE

Garancija se ne prizna v naslednjih primerih:

- Namestitev ni izvedena z upoštevanjem veljavnih standardov ali je ni opravilo kvalificirano osebje (UNI10683 in UNIEN 1443 );
- Neustrezna uporaba, na primer poddimenzionirana peč (predolgo vključena pri najvišji stopnji moči);
- Letnega vzdrževanja peči ni opravil naš pooblaščen tehnik;
- Čiščenje dimnih tuljav se ni opravilo;

Iz garancije so izključeni vsa odstopanja, ki so posledica naravnih značilnosti samih materialov:

- Barvne razlike in žile v naravnem kamnu, ki so njegova osnovna značilnost in jamčijo za edinstveni izgled;
- Morebitne majhne razpoke ali manjše vdolbine na oblogah iz keramike/žgane glinice;
- Morebitne razlike v barvnih odtenkih na oblogah iz keramike / žgane glinice;
- Kaljeno steklo na vratih;
- Tesnila;
- Garancija ne zajema zidarskih del;
- Poškodbe, ki se lahko pojavijo na kovinskih kromiranih in/ali anodiziranih in/ali lakiranih delih, oziroma delih, si so kakorkoli zaščiteni, če so posledica drgnjenja ali udarcev ob druge kovine;
- Poškodbe, ki se lahko pojavijo na kovinskih kromiranih in/ali anodiziranih in/ali lakiranih delih, oziroma delih, si so kakorkoli zaščiteni, če so posledica neustreznega vzdrževanja in/ali čiščenja s kemičnimi izdelki ali sredstvi (navedeni deli se lahko čistijo samo z vodo);
- Okvare mehanskih komponent in sestavnih delov, ki so posledica neustrezne uporabe ali vgradnje, ki jo je opravilo nekvalificirano osebje ali, v vsakem primeru, posledica vgradnje, ki se ni opravila v skladu z navodili, ki jih je uporabnik prejel v kompletu z napravo;

**Pozor:** Po nakupu shranite to potrdilo o garanciji skupaj z originalno embalažo izdelka, s potrdilom o vgradnji in preizkusu delovanja ter z računom, ki vam ga je izdal prodajalec.

Eva Stampaggi S.r.l.  
Via Cal Longa Z.I.  
I - 31028 Vazzola (TV)  
Tel. +39.0438.740433 r.a  
Fax +39.0438.740821  
E-Mail: [info@evacolor.it](mailto:info@evacolor.it)

Žig in Podpis prodajalca